

Godet à vrac

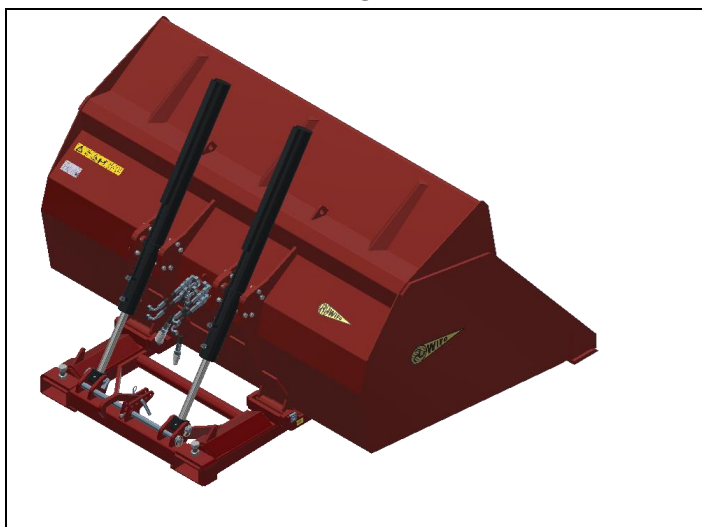
HO/HO-F/HO-ZI/HO-ZIF




HO



HO-F



HO-ZI

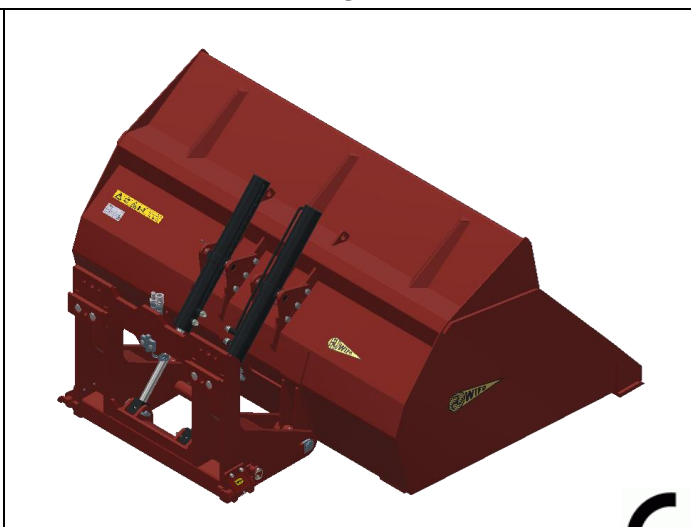

HO-ZIF



Français

Table des matières

1.	A l'utilisateur	4
1.1	Introduction	4
1.2	Langue et traductions.....	4
1.3	Sécurité s règles et avertissements	5
1.3.1	Règles de sécurité	5
1.3.2	Autocollants de sécurité et images d'avertissement.....	8
1.3.3	Emplacement des autocollants de sécurité sur la machine	8
1.4	But de l'utilisation.....	9
1.5	Responsabilité	10
1.6	Garantie	10
2.	Données techniques	11
2.1	D onnées techniques générales.....	11
2.2	HO	12
2.2.1	Liste des pièces	12
2.3	HO-F.....	14
2.3.1	Liste des pièces	14
2.4	HO-ZI.....	16
2.4.1	Liste des pièces	16
2.5	HO-ZIF	18
2.5.1	Liste des pièces	18
2.5.2	Mise en service d'une Godet chargeur hydraulique sur fourches.....	20
2.5.3	Mise en service d'un Godet chargeur hydraulique sur fourche	20
3.	Entretien et défauts.....	21
3.1	Règles générales de sécurité	21
3.2	Équipement de protection individuelle (EPI) requis.....	21
3.3	Mesures de sécurité spécifiques	21
3.4	Conformité et responsabilité.....	22
3.5	Maintenance préventive et lubrification.....	22
3.6	Travaux à effectuer par un mécanicien qualifié	23
3.6.1	Instructions pour le remplacement de la lame et/ou des lamelles.....	23
	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE.....	24

1. A l'utilisateur

1.1 Introduction

L'objectif de ce manuel est de vous informer sur la mise en service, l'utilisation et l'entretien de votre nouvelle pelle hydraulique pour produits en vrac WIFO. En outre, ce manuel contient des consignes de sécurité qui garantissent une utilisation sans danger.

WIFO-Anema B.V. s'efforce constamment d'améliorer ses produits. WIFO-Anema B.V. se réserve le droit d'apporter toutes les modifications et améliorations qu'elle juge nécessaires.

Avant la mise en service, lisez attentivement et respectez le manuel et les consignes de sécurité. Si des questions restent en suspens après la lecture du manuel, il est préférable de contacter votre revendeur.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à travailler avec votre godet hydraulique WIFO.



ATTENTION :

Lisez attentivement ce manuel avant de mettre la machine en service et suivez toutes les instructions. Cela permet d'assurer un fonctionnement sûr et sans problème.

Conservez soigneusement ce manuel pour une utilisation ultérieure !

WIFO-Anema B.V.

Concessionnaire :

1.2 Langue et traductions

Ce manuel est une traduction de la version originale en néerlandais. En cas de divergences entre les traductions et la version néerlandaise, le texte néerlandais prévaut.

1.3 Sécurité s règles et avertissements

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser la machine pour la première fois et respectez impérativement les consignes de sécurité. Les endroits particulièrement importants sont signalés par un pictogramme.



Vous trouverez ce pictogramme sur toutes les instructions de sécurité importantes de ce manuel. Observez attentivement les instructions et soyez particulièrement prudent dans ces cas.



Vous trouverez ce signe sur toutes les consignes de sécurité importantes de ce manuel. Suivez attentivement les instructions et agissez avec un soin particulier dans ces cas.

Toutes les personnes chargées de la mise en service, de l'utilisation et de l'entretien de la machine doivent lire attentivement et respecter les instructions suivantes.

1.3.1 Règles de sécurité

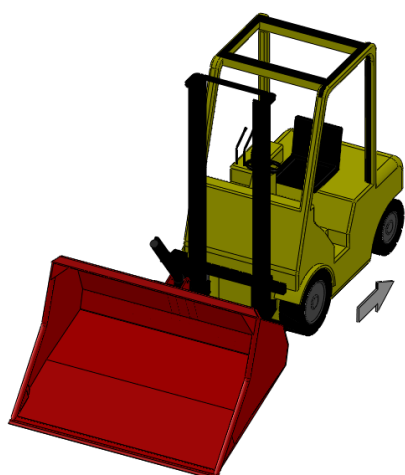
Les règles de sécurité suivantes s'appliquent à tous les types de godets hydrauliques WIFO. Aucune distinction n'est faite pour le véhicule de levage utilisé.




Ne laissez personne monter avec vous.




Ne jamais se tenir sous le Godet et faire attention aux produits qui tombent du godet.



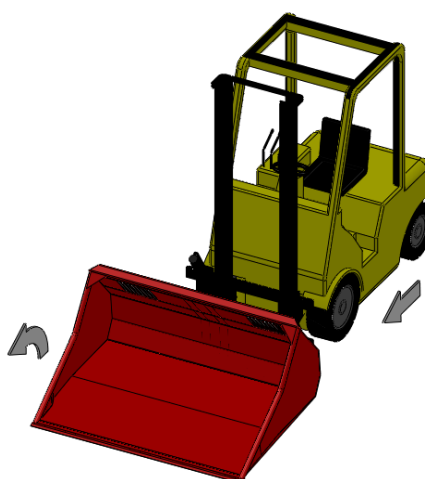
Pour éviter d'endommager le vérin, ne roulez pas en arrière (chariot élévateur) ou en avant (tracteur avec mât de levage) lorsque le godet est basculé et que la lame du godet repose sur le sol.



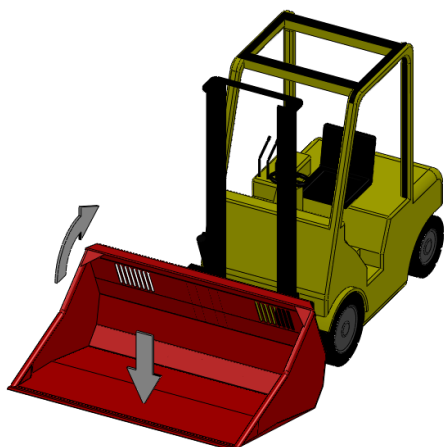Lors de l'écopage, veillez à ce que la benne soit horizontale ou légèrement avancée (max. 15°). Veillez à ce que la lame ne passe pas sous ou derrière un rebord afin d'éviter tout dommage.



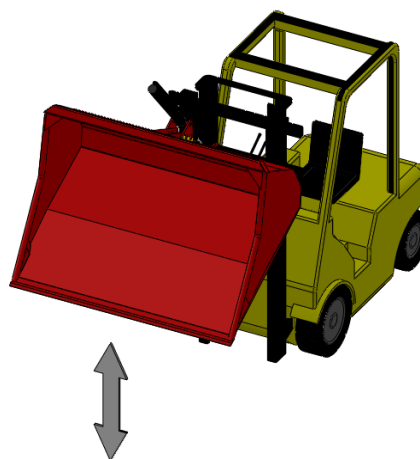Lors du transport, inclinez la benne vers l'arrière pour éviter que la charge ne tombe. Transporter la charge avec la benne la plus basse possible pour que l'outil de transport soit le plus stable possible.



Lors du déchargement de la benne à crochets, veillez à ce qu'il y ait une distance suffisante entre la benne à crochets et la surface pour éviter d'endommager inutilement la benne à crochets.



N'utilisez la nacelle qu'à partir du siège de l'opérateur de l'équipement de levage. Veillez à ce que la visibilité du travail soit toujours suffisante depuis cette position.

Répartissez la charge aussi uniformément que possible sur toute la largeur de la benne. Maintenez le centre de gravité de la charge aussi près que possible du tablier porte-fourche. Chargez la benne de manière à ce que la charge ne puisse pas tomber inopinément.

Veillez à ce que le levier de commande de l'inclinaison ne puisse pas être confondu avec d'autres leviers de commande afin d'éviter toute manœuvre involontaire.

Veillez à ce que les tuyaux hydrauliques ne soient pas coincés et à ce que la benne à godets avec le vérin (à son point le plus haut) puisse tourner librement.

Veillez à ce que tout le monde se tienne suffisamment à l'écart de la zone de travail de la pelle.

Maintenez toujours une pression suffisante sur toutes les roues de l'outil pour que la combinaison reste stable et dirigeable ; tenez donc compte du déplacement du centre de gravité lors de l'inclinaison de la benne et faites particulièrement attention lors de l'utilisation de l'outil.

Godet et faites particulièrement attention lorsque vous travaillez sur un terrain accidenté ou sur des pentes. Utilisez des contrepoids et/ou des roues jumelées si nécessaire.

Ne rangez le chariot élévateur à fourche ou le chariot élévateur qu'avec la benne à godet dans la position la plus basse et la benne à godet à plat sur le sol. Veillez à ce que la combinaison ne puisse pas effectuer de mouvements inattendus lorsque le chariot élévateur/tracteur n'est pas utilisé. Si nécessaire, débranchez les tuyaux hydrauliques.

1.3.2 Autocollants de sécurité et images d'avertissement

	Travailler en toute sécurité signifie également être bien informé sur les différents autocollants de sécurité apposés sur la machine. Vous devez être bien conscient de ce dont ils vous avertissent. Les autocollants décollés, illisibles ou retirés de la machine doivent être remplacés.
---	--

La machine comporte un certain nombre d'autocollants de sécurité. Les autocollants utilisés sur cette machine ont les significations suivantes :


				<table border="0"> <tr> <td>NL</td> <td>Het totaal van de massa van de machine en de lading mag de hefcapaciteit niet overschrijden.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Gewicht Anbaugerät und Last zusammen, darf Tragfähigkeit nicht überschreiten.</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>La capacité de levage doit être supérieure au total de la masse de la machine et du chargement.</td> </tr> <tr> <td>GB</td> <td>The weight of the attachment together with the load may not exceed the lifting capacity.</td> </tr> </table>	NL	Het totaal van de massa van de machine en de lading mag de hefcapaciteit niet overschrijden.	D	Gewicht Anbaugerät und Last zusammen, darf Tragfähigkeit nicht überschreiten.	F	La capacité de levage doit être supérieure au total de la masse de la machine et du chargement.	GB	The weight of the attachment together with the load may not exceed the lifting capacity.	<table border="0"> <tr> <td>NL</td> <td>Zet de machine in de laagste stand indien deze niet gebruikt wordt.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Die Maschine muß sich in der untersten Position befinden bei Nichtgebrauch.</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>La machine soit sur la position la plus basse lorsque la machine n'est pas utilisée.</td> </tr> <tr> <td>GB</td> <td>The machine should be in the lowest position when the machine is not used.</td> </tr> </table>	NL	Zet de machine in de laagste stand indien deze niet gebruikt wordt.	D	Die Maschine muß sich in der untersten Position befinden bei Nichtgebrauch.	F	La machine soit sur la position la plus basse lorsque la machine n'est pas utilisée.	GB	The machine should be in the lowest position when the machine is not used.
NL	Het totaal van de massa van de machine en de lading mag de hefcapaciteit niet overschrijden.																				
D	Gewicht Anbaugerät und Last zusammen, darf Tragfähigkeit nicht überschreiten.																				
F	La capacité de levage doit être supérieure au total de la masse de la machine et du chargement.																				
GB	The weight of the attachment together with the load may not exceed the lifting capacity.																				
NL	Zet de machine in de laagste stand indien deze niet gebruikt wordt.																				
D	Die Maschine muß sich in der untersten Position befinden bei Nichtgebrauch.																				
F	La machine soit sur la position la plus basse lorsque la machine n'est pas utilisée.																				
GB	The machine should be in the lowest position when the machine is not used.																				

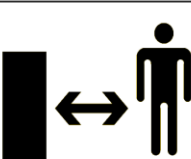Figure 1.3.1. Autocollant de sécurité WIFO

1.3.3 Emplacement des autocollants de sécurité sur la machine

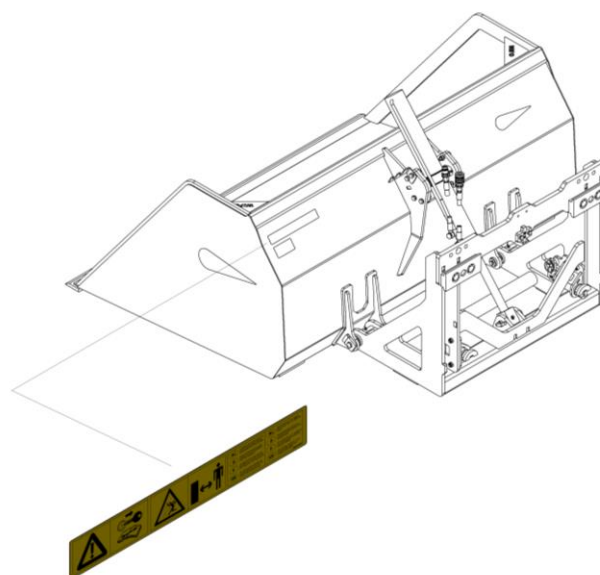
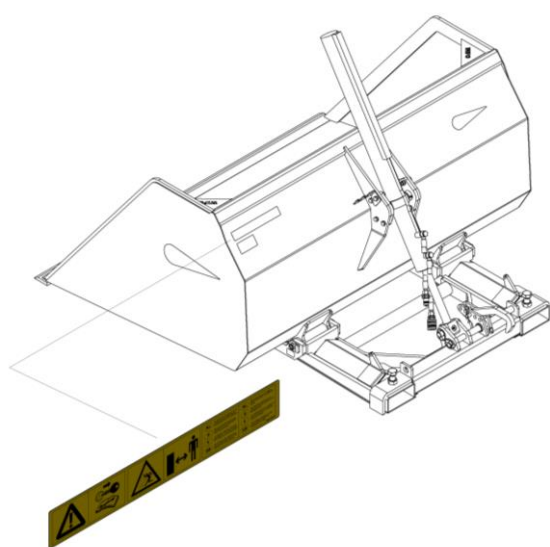


Figure 1.3.2 - Emplacement des autocollants de sécurité pour HO Figure 1.3.3 - Emplacement des autocollants de sécurité pour HO-F


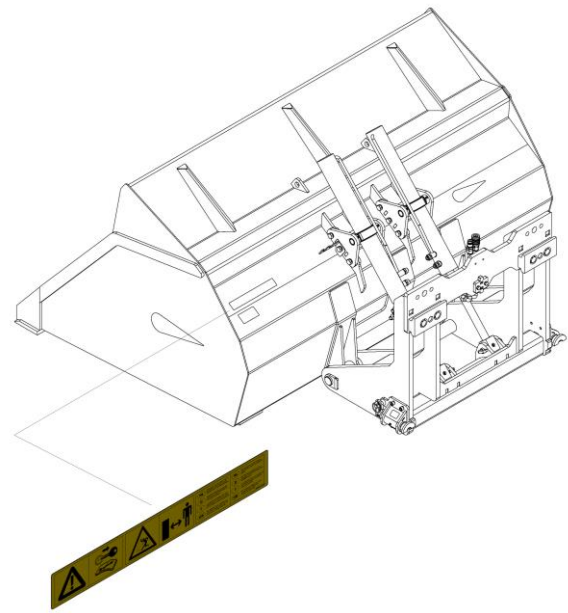


Figure 1.3.4 - Emplacement des autocollants de sécurité pour HO-ZI Figure 1.3.5 - Emplacement des autocollants de sécurité pour HO-ZIF

1.4 But de l'utilisation

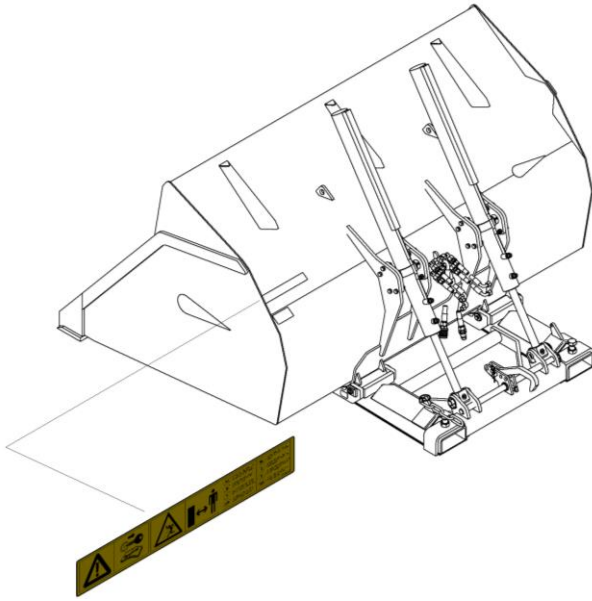Les Godet chargeur hydraulique HO de WIFO conviennent parfaitement au ramassage et au transport de céréales, d'engrais, de terreau, etc. grâce à leurs côtés non arrondis. Grâce à sa forme spéciale, à sa grande capacité et à sa maniabilité, la benne HO convient parfaitement aux applications industrielles.



ATTENTION :

La capacité du chariot élévateur ou du mât de levage doit être supérieure à la masse totale de la benne et de la charge. Le chariot élévateur ou le mât de levage doit être équipé d'au moins un raccord hydraulique à double effet sur le tablier porte-fourche.

La Godet chargeur hydraulique ne doit en aucun cas être utilisée pour le transport de personnes !

1.5 Responsabilité

Ces instructions doivent être lues par toutes les personnes travaillant sur et avec cette machine. En outre, elles ne doivent utiliser la machine que pour l'usage auquel elle est destinée. Cela inclut les points suivants :

1. Les travaux ne doivent être effectués que conformément aux instructions et dans les limites fonctionnelles (par exemple, la pression de travail hydraulique maximale) prévues par la réglementation. Il convient d'utiliser des outils sains et appropriés.
2. Les équipements électriques/électroniques, y compris les accessoires (par exemple les câbles), doivent être manipulés conformément aux règles générales d'utilisation des équipements électriques et électroniques portatifs non étanches, ce qui signifie notamment que
 - a) Stocker et conserver dans un environnement propre et sec, hors de portée des rongeurs, etc.
 - b) Protéger l'appareil contre les chocs violents non amortis et contre l'humidité (pluie).
3. Seules des pièces de rechange d'origine ou équivalentes peuvent être utilisées, qui doivent être montées conformément aux spécifications (par exemple, les couples de serrage indiqués). Une pièce (ou un lubrifiant) est considérée comme équivalente si elle a été expressément approuvée par WIFO ou s'il peut être démontré qu'elle possède les propriétés requises pour la (les) fonction(s) concernée(s).
4. Utilisez toujours des lubrifiants qui répondent aux spécifications décrites dans le manuel.
5. Les réglementations locales en vigueur en matière de prévention des accidents, de sécurité, de circulation et de transport doivent être respectées à tout moment.
6. Seules les personnes connaissant la machine et conscientes des dangers possibles peuvent travailler avec et/ou sur la machine.
7. Les modifications apportées à la machine qui n'ont pas été explicitement approuvées par WIFO excluent toute responsabilité de WIFO-Anema B.V. en ce qui concerne d'éventuels dommages.

	<i>Le non-respect des règles et instructions contenues dans ce manuel constitue une négligence grave, qui annule toute responsabilité de WIFO-Anema B.V. pour toutes les conséquences qui en découlent. Le risque incombe alors entièrement et exclusivement à l'utilisateur.</i>
	<i>WIFO-Anema B.V. s'efforce en permanence d'améliorer ses produits. Elle se réserve donc le droit d'apporter toutes les modifications et améliorations qu'elle juge nécessaires. Il n'y a aucune obligation de les appliquer aux machines déjà livrées.</i>

1.6 Garantie

WIFO-Anema B.V. garantit la solidité des articles qu'elle livre en ce qui concerne les défauts de matériel et/ou de construction. Toutefois, cette garantie se limite dans tous les cas au remplacement ou à la réparation gratuite de l'article ou de la partie de l'article défectueux. WIFO-Anema B.V. ne peut être tenu responsable des dommages ou des frais résultant d'une livraison défectueuse et/ou d'articles défectueux livrés par nos soins pendant la période de garantie. **La période de garantie est d'un an.**

2. Données techniques

2.1 Données techniques générales

Type d'appareil	HO-125	HO-150	HO-175	HO-200	HO-225
Contenu	900 L	1100 L	1300 L	1500 L	1700 L
Poids	415 kg	445 kg	475 kg	505 kg	535 kg
Centre de gravité	775 mm	785 mm	795 mm	805 mm	815 mm
Centre de gravité combiné ¹	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm
Largeur	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Profondeur	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm
Hauteur	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar
Pression de service max.	53°/ 28°	53°/ 28°	53°/ 28°	53°/ 28°	53°/ 28°
Angle d'inclinaison ²	900 L	1100 L	1300 L	1500 L	1700 L

Tableau 2.1.1 - Caractéristiques des conteneurs pour vrac WIFO

Type de bac	HO-125F	HO-150F	HO-175F	HO-200F	HO-225F
Capacité	900 L	1100 L	1300 L	1500 L	1700 L
Poids	420 kg	450 kg	480 kg	510 kg	540 kg
Centre de gravité	645 mm	670 mm	690 mm	710 mm	725 mm
Centre de gravité combiné ¹	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm
Largeur	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Profondeur	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm
Hauteur	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar
Pression de service max.	77°/ 33°	77°/ 33°	77°/ 33°	77°/ 33°	77°/ 33°
Angle d'inclinaison ²	900 L	1100 L	1300 L	1500 L	1700 L

Tableau 2.1.2 - Caractéristiques des godets WIFO HO-F

Type de godet	HO-200-ZI	HO-225-ZI	HO-250-ZI	HO-275-ZI	HO-300-ZI
Capacité	1950 L	2200 L	2450 L	2700 L	2950 L
Poids	840 kg	890 kg	940 kg	990 kg	1040 kg
Centre de gravité	910 mm	920 mm	930 mm	940 mm	950 mm
Centre de gravité combiné ¹	2000 mm	2250 mm	2500 mm	2750 mm	3000 mm
Largeur	1465 mm	1465 mm	1465 mm	1465 mm	1465 mm
Profondeur	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Hauteur	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar
Pression de service max.	52°/ 32°	52°/ 32°	52°/ 32°	52°/ 32°	52°/ 32°
Angle d'inclinaison ²	1950 L	2200 L	2450 L	2700 L	2950 L

Tableau 2.1.3 - Caractéristiques des godets WIFO HO-ZI

Type de godet	HO-200-ZIF	HO-225-ZIF	HO-250-ZIF	HO-275-ZIF	HO-300-ZIF
Capacité	1950 L	2200 L	2450 L	2700 L	2950 L
Poids	917 kg	970 kg	1015 kg	1070 kg	1120 kg
Centre de gravité	805 mm	825 mm	840 mm	855 mm	865 mm
Centre de gravité combiné ¹	2000 mm	2250 mm	2500 mm	2750 mm	3000 mm
Largeur	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Profondeur	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Hauteur	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar
Pression de service max.	54°/ 44°	54°/ 44°	54°/ 44°	54°/ 44°	54°/ 44°
Angle d'inclinaison ²	1950 L	2200 L	2450 L	2700 L	2950 L


Tableau 2.1.4 - Caractéristiques des godets WIFO HO-ZIF

¹Point à partir duquel la capacité résiduelle du chariot élévateur est calculée, charge comprise.


²Angle d'inclinaison avant/arrière.

2.2 HO

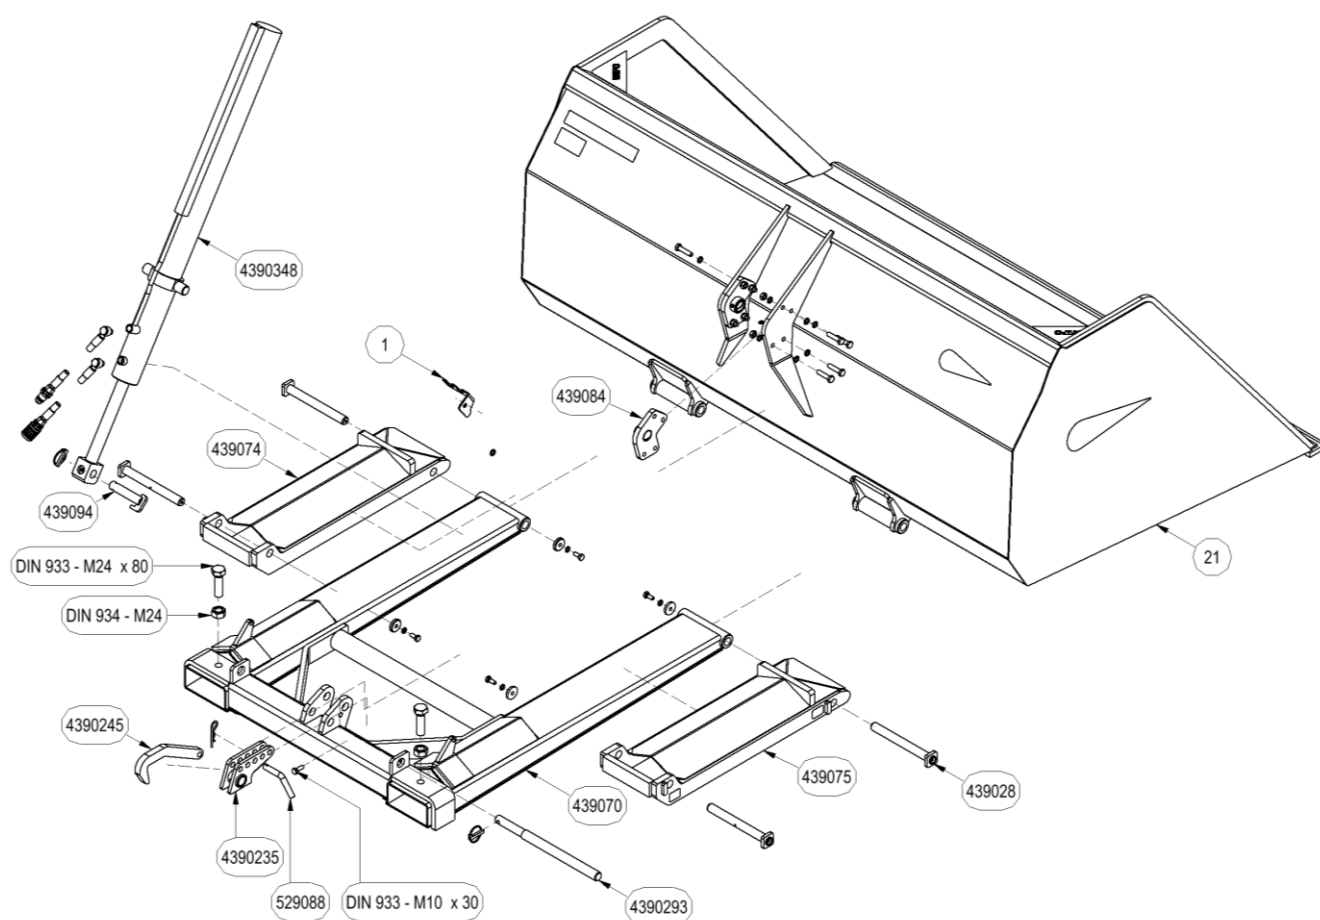2.2.1 Liste des pièces




Description	Numéro de la pièce de rechange
Crochet de support pour flexibles	1
Crochet de sûreté HO-HOD	4390245
Cylindre hydraulique DW 70-35-1000 Block	4390348
Goupille de vérin	439094
Articulation de la bande R HO-Bulk	439075
Articulation de la bande L HO-Bulk	439074
Crochet de sûreté 1 cylindre	4390293
Bloc porte-crochet	4390235
Plaque d'appui HO en vrac	439084
Godet HO	21
• Godet HO-125	-
• Godet HO-150	-
• Godet HO-175	-
• Godet HO-200	-
• Godet HO-225	-
Cadre d'attelage HO-HOD	439070
Support à broches pour jambe M&S	529088
Goupille pivotante Ø25 HO-HOD	439028

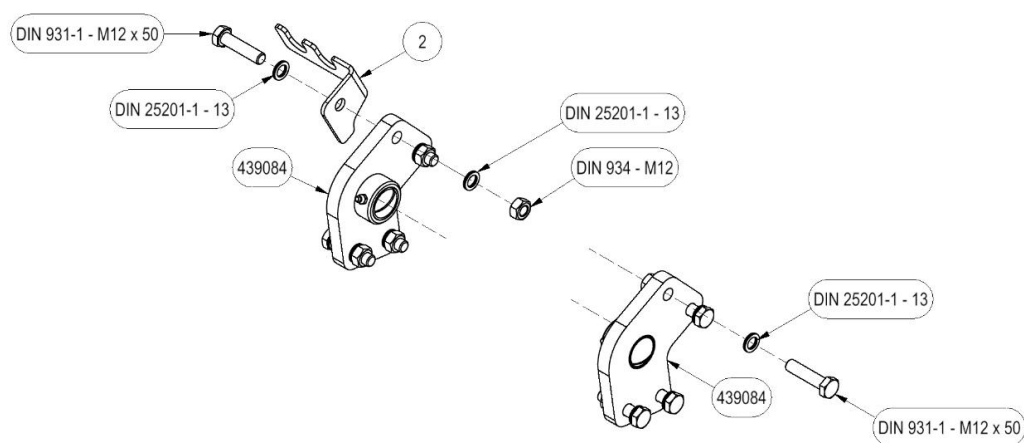


Description	Numéro de la pièce de rechange
Crochet de support pour flexibles	2
Plaque d'appui HO en vrac	439084

2.3 HO-F

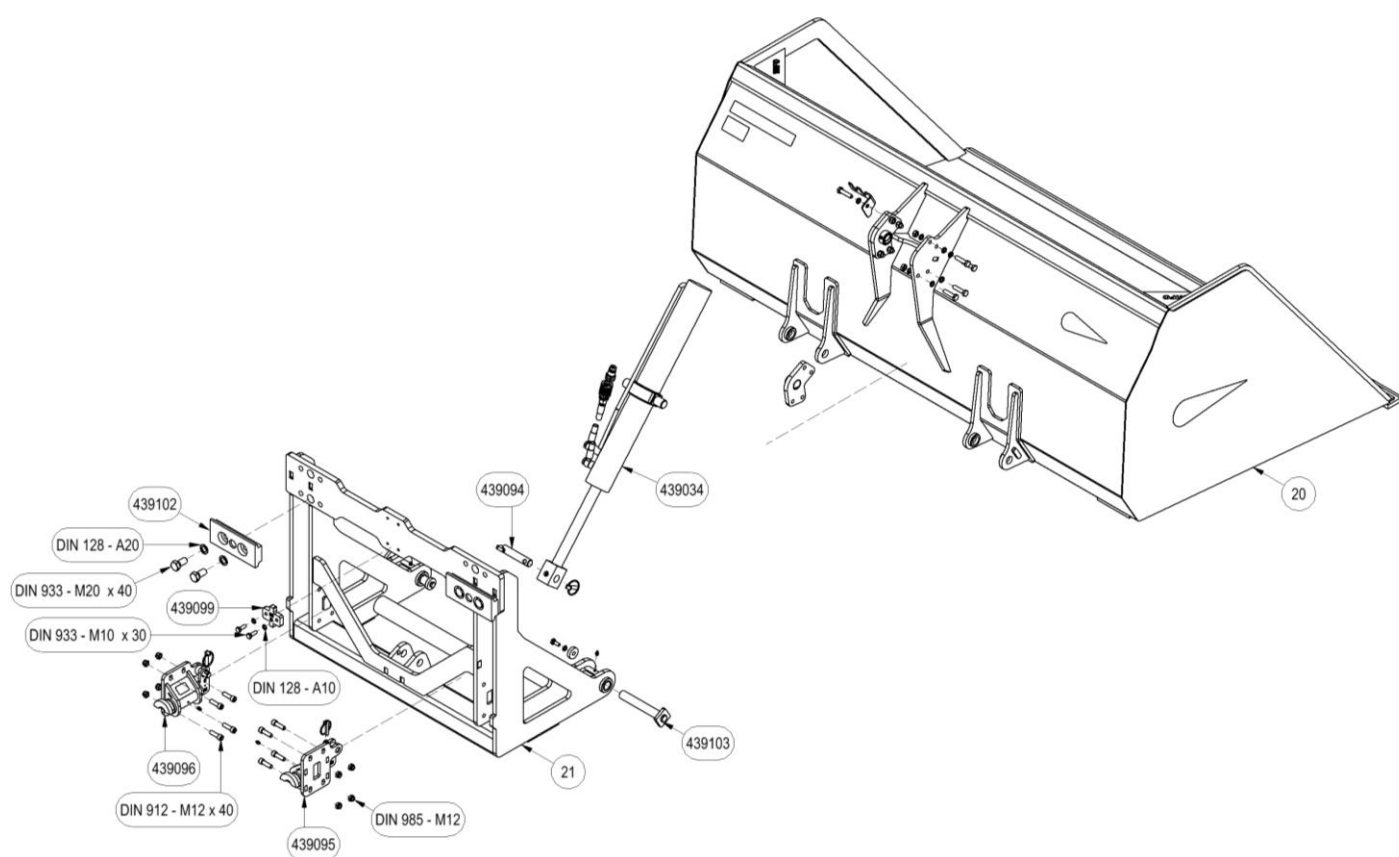2.3.1 Liste des pièces




Description	Numéro de la pièce de rechange
Bande de verrouillage FEM II - III	439099
Cylindre hydraulique DW 70-35-600 droit	439034
Goupille de vérin	439094
Cadre d'attelage FEM II-III NM	439102
Goupille tournante HO(D) FEM	439103
Plaque d'appui HO en vrac	439084
Godet HO-F	20
• Godet HO-125F	-
• Godet HO-150F	-
• Godet HO-175F	-
• Godet HO-200F	-
• Godet HO-225F	-
Cadre d'attelage FEM II - III HO(D)	439101
Vissage rapide FEM II-III R	439096
Vis rapide FEM II-III L	439095

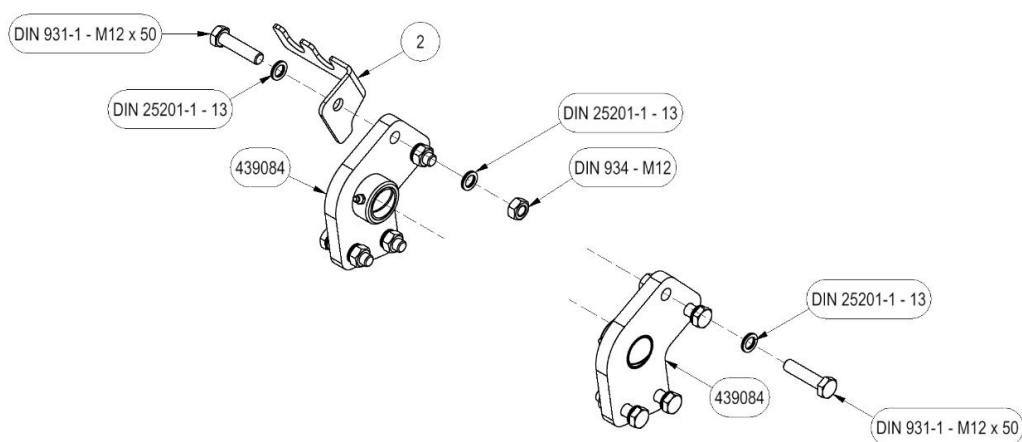


Description	Numéro de la pièce de rechange
Crochet de support pour flexibles	2
Plaque d'appui HO en vrac	439084

2.4 HO-ZI

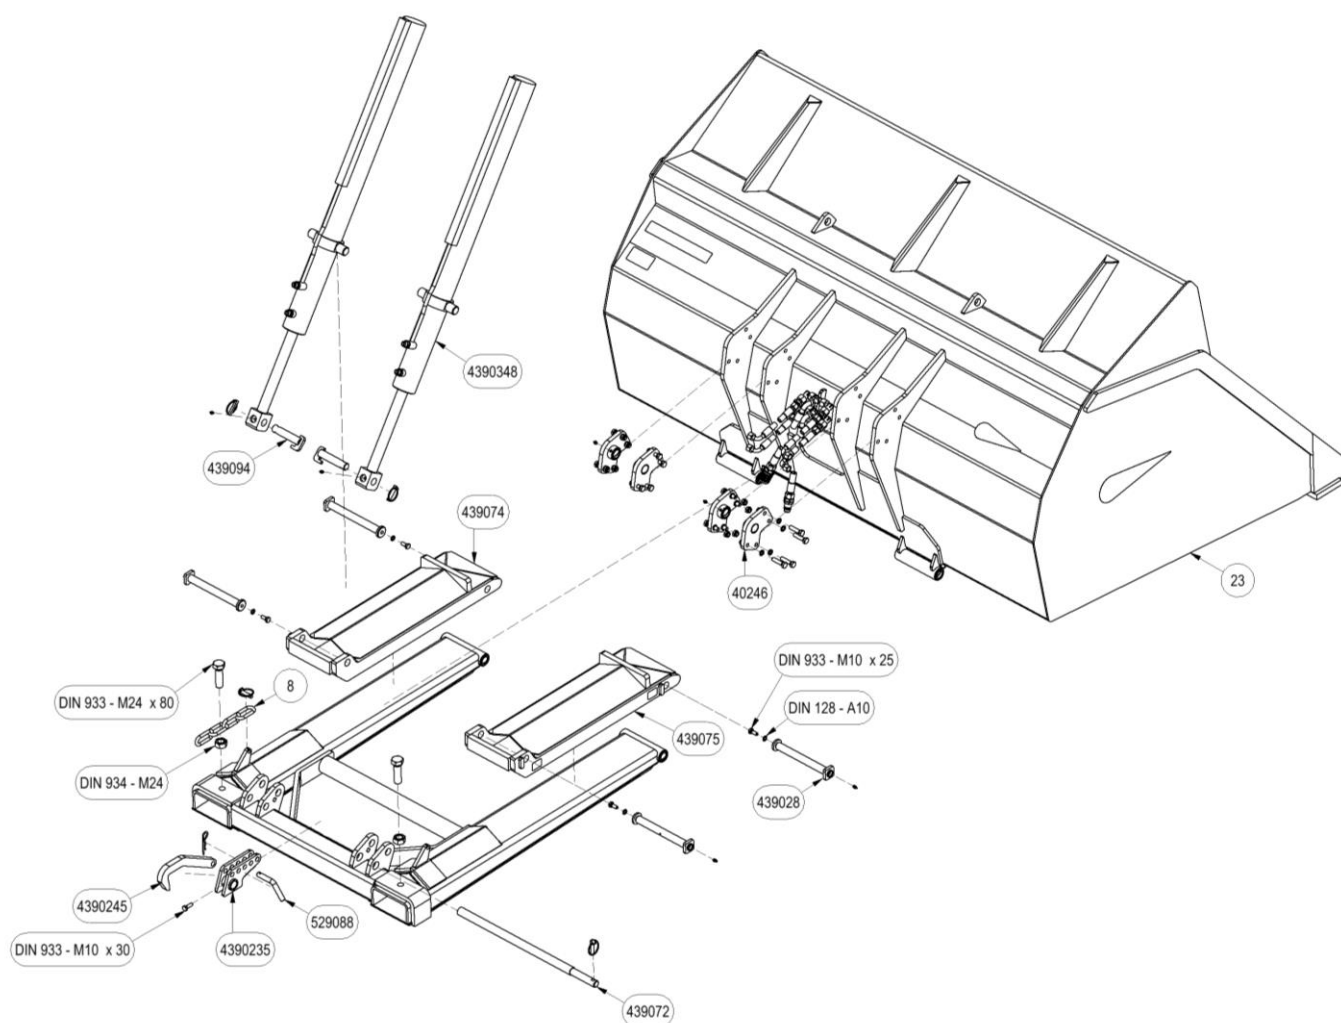2.4.1 Liste des pièces




Description	Numéro de la pièce de rechange
Chaîne LS10-1240 EV	8
Cylindre hydraulique DW 70-35-1000 Block	4390348
Goupille de vérin	439094
Articulation de la bande R HO-Bulk	439075
Articulation de la bande L HO-Bulk	439074
Crochet de sûreté 2 cylindres	439072
Bloc porte-crochet	4390235
Plaque d'appui HO en vrac	439084
Godet HO-ZI	23
• Godet HO-200-ZI	-
• Godet HO-225-ZI	-
• Godet HO-250-ZI	-
• Godet HO-275-ZI	-
• Godet HO-300-ZI	-
Support à broches pour jambe M&S	529088
Goupille pivotante Ø25 HO-HOD	439028

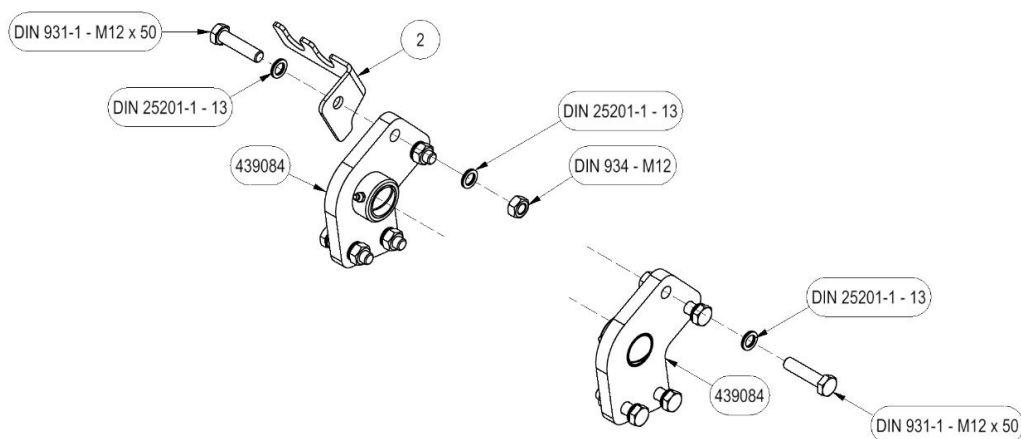


Description	Numéro de la pièce de rechange
Crochet de support pour flexibles	2
Plaque d'appui HO en vrac	439084

2.5 HO-ZIF

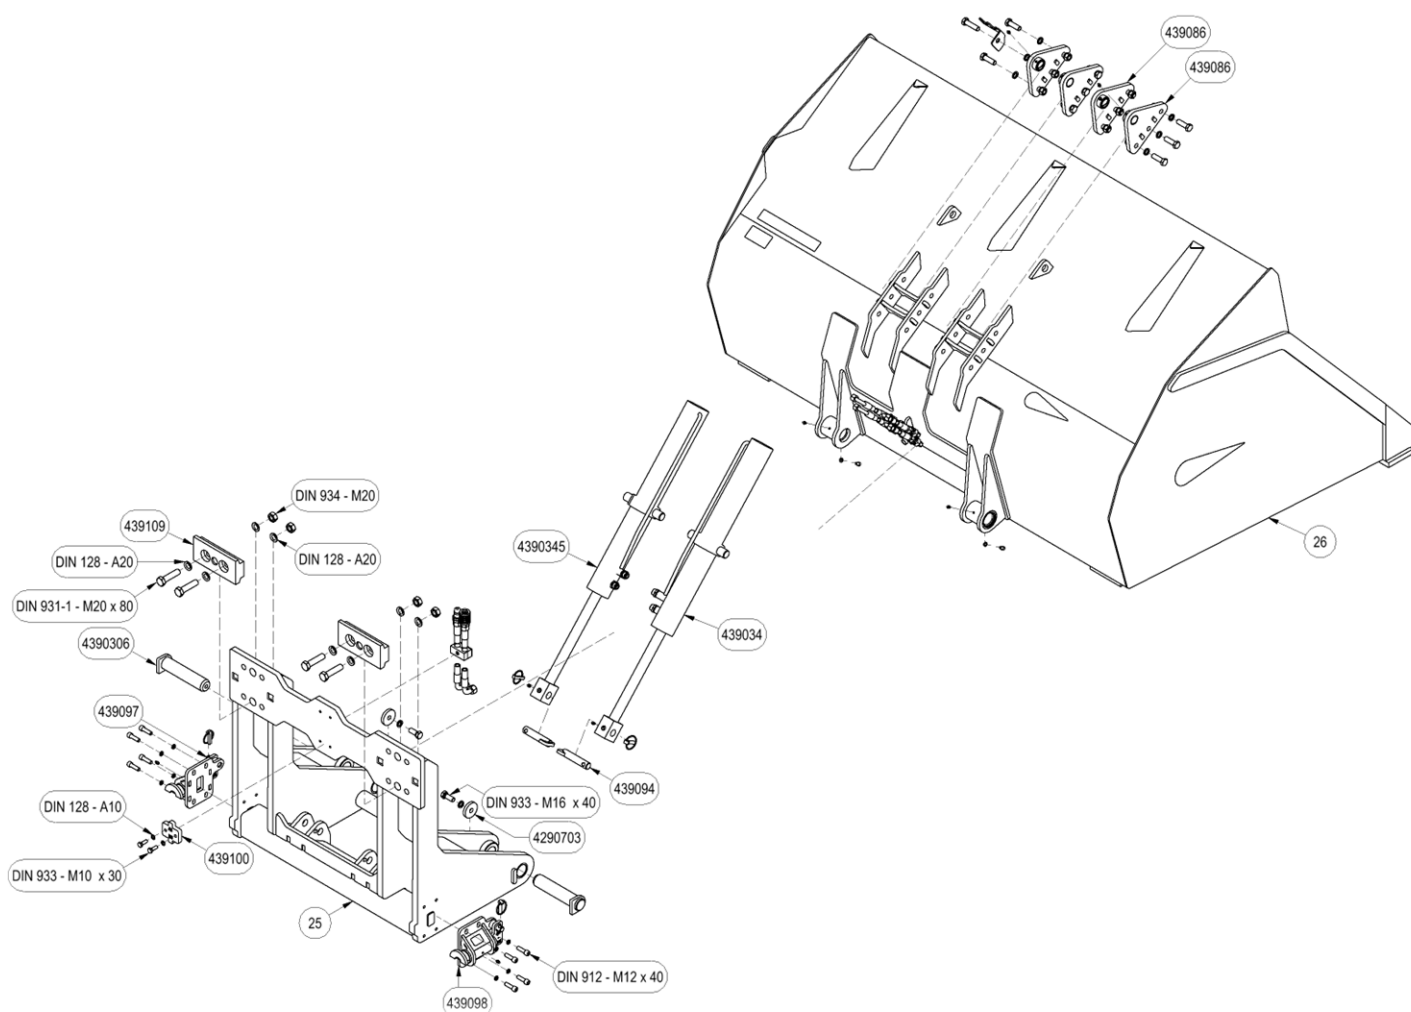2.5.1 Liste des pièces



Description	Numéro de la pièce de rechange
Anneau Ø60x10 trou Ø17	4290703
Bande de verrouillage Cadre d'attelage FEM III - IV	439100
Cylindre hydraulique DW 70-35-600 droit	439034
Vérin hydraulique DW 70-35-600 gauche	4390345
Goupille de vérin	439094
Cadre d'attelage FEM III-IV NM	439109
Plaque du vérin HOD NM R	439086
Plaque du vérin HOD NM L	439086
Cadre d'attelage FEM II-III III-IV	4390306
Cadre d'attelage HO-ZIF 200-275 FEM 3-4	25
Godet HO-ZIF	26
• Godet HO-200-ZIF	-
• Godet HO-225-ZIF	-
• Godet HO-250-ZIF	-
• Godet HO-275-ZIF	-
• Godet HO-300-ZIF	-
Attelage rapide FEM III-IV R	439098
Attelage rapide à visser FEM III-IV L	439097

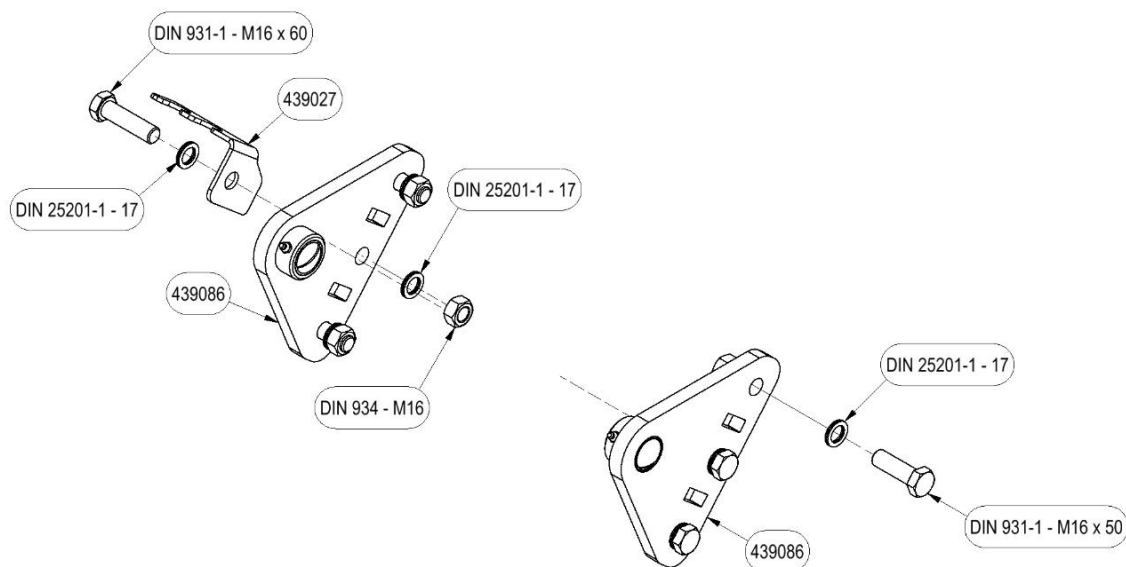

Description	Numéro de la pièce de rechange
Crochet support pour flexibles HOD	439027
Plaque du vérin HOD-(Z) R (set)	439086
Plaque du vérin HOD-(Z) L (set)	439086

2.5.2 Mise en service d'une Godet chargeur hydraulique sur fourches

1. Positionnez les fourches du mât du chariot élévateur à la bonne distance (centre à centre 830 mm), de manière à ce que la Godet chargeur hydraulique soit centrée à l'avant du mât du chariot élévateur à fourche.
2. Conduisez le chariot élévateur/le camion avec les fourches aussi loin que possible dans les porte-fourches de la benne à godets.
3. Verrouillez le Cadre d'attelage au tablier de la fourche du chariot élévateur/du mât de levage à l'aide du crochet de verrouillage ou de la chaîne afin d'éviter que la pelle ne glisse des fourches.
4. Lorsque la benne est légèrement relevée, les boulons doivent être vissés jusqu'à ce qu'ils touchent à peine les fourches du chariot élévateur ou du mât de levage. Fixez ces boulons à l'aide des contre-écrous.
5. Branchez les tuyaux hydrauliques et assurez-vous que les raccords rapides sont propres, afin qu'aucune saleté ne pénètre dans le système hydraulique de la machine.
6. Ensuite, vérifiez que les tuyaux hydrauliques se déplacent librement et que le système ne présente pas de fuites d'huile.
7. Vérifiez le fonctionnement de la benne en actionnant les fonctions hydrauliques.

2.5.3 Mise en service d'un Godet chargeur hydraulique sur fourche

1. Retirez les fourches du chariot élévateur ou du mât de levage.
2. Assurez-vous que la fourche est droite et propre.
3. Placez la pelle sur le tablier du chariot élévateur ou du mât de levage.
4. Assurez-vous que la came de verrouillage tombe dans le logement situé au centre du tablier de la fourche. Si ce renforcement n'est pas présent :
 - a) Faut-il creuser ce sillon, ou
 - b) La came de verrouillage du godet doit être meulée et une came de verrouillage appropriée doit être installée à la place d'un renforcement existant dans le tablier de la fourche. Ceci de manière à ce que le godet soit centré devant le tablier de la fourche et ne puisse pas glisser latéralement.
5. Verrouillez le Godet à la fourche en tournant les leviers de verrouillage d'un demi-tour de façon à ce que les demi-disques en forme de fourche se bloquent derrière la fourche. Bloquez les leviers à l'aide du ressort de blocage.
6. Branchez les tuyaux hydrauliques et assurez-vous que les raccords rapides sont propres, afin qu'aucune saleté ne pénètre dans le système hydraulique de la machine.
7. Ensuite, vérifiez que les tuyaux hydrauliques se déplacent librement et que le système ne présente pas de fuites d'huile.

Vérifier le fonctionnement de la benne en actionnant les fonctions hydrauliques.

Le plateau à louches WIFO est maintenant prêt à l'emploi.

3. Entretien et défauts

Ce manuel contient les instructions de sécurité nécessaires pour les travaux d'entretien de la machine. Le respect de ces instructions est obligatoire pour assurer la sécurité du personnel et maintenir la machine dans un état optimal.

3.1 Règles générales de sécurité

Il est obligatoire de porter un équipement de protection individuelle (EPI) lors des travaux d'entretien de la machine. Il s'agit de se protéger contre les risques potentiels tels que les risques mécaniques, les arêtes tranchantes, les surfaces chaudes et les substances nocives.

	Attention : <i>Lisez attentivement les instructions du manuel avant de procéder à l'entretien de la machine !</i> <i>Arrêtez le moteur et retirez la clé de contact tant que des travaux sont effectués sur la machine.</i> <i>a fonctionné !</i>
---	--

3.2 Équipement de protection individuelle (EPI) requis

Le personnel d'entretien doit porter au moins les EPI suivants :

- **Lunettes de sécurité** - Pour se protéger de la poussière, des étincelles ou des particules volantes.
- **Gants** - Adaptés au travail spécifique (gants résistants aux coupures, à la chaleur ou aux produits chimiques, en fonction de la tâche).
- **Chaussures de sécurité** - Avec embout en acier ou en composite et semelle antidérapante.
- **Protection auditive** - Si le travail s'effectue dans un environnement bruyant (>80 DB(A)).

3.3 Mesures de sécurité spécifiques

- Assurez-vous que la pelle est dans la position la plus basse et qu'elle est à plat sur le sol lorsque vous effectuez des travaux d'entretien ou de réparation sur la pelle.
- Pour éviter tout basculement et/ou levage involontaire de la benne pendant les travaux d'entretien, arrêtez le moteur du chariot élévateur ou du tracteur et retirez la clé de contact de la serrure d'allumage.
- Des mesures supplémentaires peuvent être prises en déconnectant les tuyaux hydrauliques.
- Empêcher les personnes non autorisées de pénétrer dans la zone de travail.
- Utilisez les bons outils et suivez les instructions du fabricant.
- Après l'entretien, il convient de vérifier le bon fonctionnement de la machine avant de la remettre en service.

3.4 Conformité et responsabilité

- Le non-respect de ces exigences en matière d'EPI peut entraîner des blessures graves ou des dommages.
- Les employeurs et les employés sont conjointement responsables du port correct des EPI.
- Vérifier régulièrement le bon état des EPI et les remplacer si nécessaire.

3.5 Maintenance préventive et lubrification

Après les 8 premières heures de fonctionnement :

- Contrôler les raccords et les presse-étoupes des conduites hydrauliques.
- Resserrer tous les boulons.

	<i>Cet autocollant indique la position d'un graisseur sur la machine. La lubrification doit être effectuée toutes les 10 heures de fonctionnement de la machine. Les meilleurs lubrifiants sont l'huile SAE 30 et les graisses de grade 2 à base de lithium.</i>
---	---

	<i>Vérifiez régulièrement l'étanchéité de la partie hydraulique. N'essayez jamais de trouver ou même de colmater une fuite à la main. Le liquide sous haute pression traverse facilement la peau et les vêtements et provoque des blessures graves. Si les tuyaux hydrauliques sont endommagés, ils doivent être remplacés afin d'éviter leur rupture et les accidents qui en découlent.</i> <i>Vérifiez régulièrement le niveau d'huile du système hydraulique de votre chariot élévateur/tracteur !</i>
--	---

	<i>Si d'autres problèmes surviennent, il est préférable de contacter votre revendeur. Il se fera un plaisir de vous aider.</i>
---	---

3.6 Travaux à effectuer par un mécanicien qualifié

3.6.1 Instructions pour le remplacement de la lame et/ou des lamelles

Prendre les mesures de sécurité adéquates pour les travaux de meulage et de soudage (risque d'incendie, protection individuelle, etc.).

1. Débrancher tous les tuyaux hydrauliques.
2. Utilisez un équipement de levage approprié et placez le Godet sur une surface ferme et plane, de manière à ce que la lame et les bandes d'usure soient facilement accessibles. Évitez d'endommager le cylindre et soutenez le Godet de manière adéquate.
3. Meulez l'ancienne lame et/ou les bandes d'usure et retirez les soudures du Godet.

Couteau :

4. Placez la nouvelle lame droite et affleurante sous le Godet.
 - a) Le bord tranchant de la lame doit (la machine étant en position de ramassage) pointer vers l'avant et se trouver en bas.
 - b) Le chevauchement de la lame et du Godet est de 40 mm pour une lame de manganèse de 80 mm x 15 mm et de 75 mm pour une lame de bore de 150 mm x 20 mm. (Voir figure 3.3.1)
5. Souder le dessus de la lame sur toute sa longueur (hauteur A = 4).
6. Souder l'arrière de la lame avec des longueurs de soudure de 100 mm (hauteur A = 5) et un espacement de 150 mm.

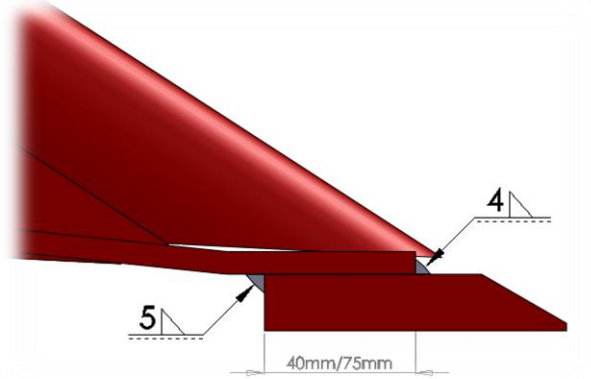


Figure 3.6.1 - Lame de recouvrement pour godet chargeur

Porter des bandes :

7. Placez les nouvelles bandes d'usure droites et affleurantes sous le Godet.
 - a) Le bord tranchant de la lame doit (la machine étant en position de ramassage) pointer vers l'avant et être en haut.
 - b) Placez les bandes d'usure à 50 mm l'une de l'autre, en les mesurant à partir du côté du Godet.
8. Souder la bande d'usure sur tout le pourtour (hauteur A = 6).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

(Conformément à la directive Machines 2006/42/CE, annexe II, A)

Nom : **WIFO-Anema BV**

Adresse : Hegebeintumerdyk 37, 9172GP, Ferwert, Pays-Bas **Hegebeintumerdyk 37, 9172GP, Ferwert, Pays-Bas**

Téléphone : **+31 (0)518411318**

Courriel : **info@wifo.nl**

Déclare que la machine suivante est conforme aux directives applicables :

Typeplaatje WIFO

Description de la machine :

Le godet hydraulique **WIFO HO et HO-ZI** est un équipement interchangeable qui peut être monté en standard sur les fourches du chariot élévateur. Le godet hydraulique **WIFO HO-F et HO-ZIF** est un équipement interchangeable qui peut être monté en standard sur un tablier porte-fourche normalisé ISO 2328. Les deux types de godets conviennent à la collecte et au transport de produits en vrac tels que les céréales, les engrais et le terreau.

Application des directives européennes :

- Directive sur les machines 2006/42/CE

Application de normes harmonisées :

- EN ISO 12100:2010 - Principes généraux de sécurité

Nom : **Wytze Anema**

Fonction : **Directeur**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wytze Anema', with a horizontal line extending to the right.

Lieu : **Ferwert**

Date : **01-01-2025**